# Комплект восстановления резака

*Для систем HPR® и HPRXD®*


## ⚠ БЕРЕГИСЬ! ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед работой с любым оборудованием Hypertherm или его обслуживанием ознакомьтесь с важной информацией о безопасности в отдельном документе «Руководство по безопасности и соответствию» (80669C).**

**Документ «Руководство по безопасности и соответствию» можно найти по ссылке «Библиотека документов» на веб-сайте www.hypertherm.com.**

### Восстановление резака


1. Выключите (OFF) подачу питания в систему.
2. Снимите быстроразъемный резак с разъема быстрого отключения.




3. Снимите расходные детали.




4. Замените следующие детали:
   - Труба водяного охлаждения ❶
     - Вставьте трубу до упора. Труба слегка выдвинется из своего основания, чтобы была возможность выровнять ее с электродом, но при этом она не должна отсоединиться от резака.

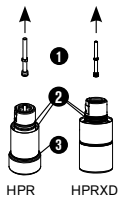



   - (2) Уплотнительные кольца ❷ на передней части корпуса резака
     - Перед установкой нанесите тонкий слой силиконовой смазки на все новые уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца должны блестеть, однако не должно быть видно излишков смазки.
   - *Только для системы HPR*: плотно насадите ❸ на переднюю часть корпуса резака под логотипом Hypertherm
   - Уплотнительное кольцо на разъеме для подсоединения шланга охлаждающей жидкости ❹ и (4) круглые заглушки ❺
     A. Чтобы извлечь старые круглые заглушки, используйте острогубцы.
     B. Нанесите тонкий слой смазки на новое уплотнительное кольцо.
     C. Аккуратно установите уплотнительное кольцо в разъем для подсоединения шланга охлаждающей жидкости.
     D. Установите новые круглые заглушки. (Убедитесь, что все новые заглушки установлены в пазах до полного упора и имеют по 2 уплотнительных кольца. Для установки заглушек в пазы запрещается использовать инструмент. Это может привести к повреждению заглушек).




   - Уплотнительное кольцо ❻ на нижней части разъема быстрого отключения
     - Смазывать данное уплотнительное кольцо запрещается.

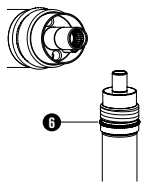



5. Осмотрите расходные детали и удалите любые загрязнения.
6. Установите расходные детали.

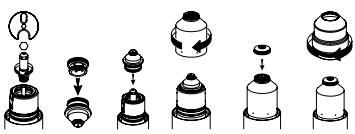

7. Соберите быстроразъемный резак и разъем в одно целое.



   - Во избежание повреждения убедитесь в правильном совмещении резака с разъемом.
   - Убедитесь в отсутствии зазоров между корпусом резака и уплотнительным кольцом на разъеме быстрого отключения резака.



8. Включите (ON) подачу питания в систему.

HPR, XD и Hypertherm являются товарными знаками Hypertherm Inc. и могут быть зарегистрированы в США и/или других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

© Hypertherm Inc., 10/2016 80968J 1-я редакция Русский / Russian